

Van: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Verzonden: 09-02-2026 18:50
Aan: Communicatie <communicatie@odzob.nl>
Onderwerp: Fw: corrosie inspectie Kaatsheuvel

Verzonden vanaf [Outlook voor Android](#)

From: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Sent: Monday, February 9, 2026 3:49:34 PM
To: [redacted]@loonopzand.nl <[redacted]@loonopzand.nl>
Subject: FW: corrosie inspectie Kaatsheuvel

Corrosierapport. Waar dingen staan die ze moeten oplossen binnen bepaalde maanden. Dit is niet gedaan (of was niet gedaan op 3 november). Vergelijkbaar met Tilburg, waar de muziekinstallatie naar beneden is gevallen. HET rapport stelt duidelijke termijnen.

Van: [redacted]@marvilla-parks.com <[redacted]@marvilla-parks.com>
Verzonden: zaterdag 25 oktober 2025 12:04
Aan: [redacted] <[redacted]@hotmail.com>
Onderwerp: FW: corrosie inspectie Kaatsheuvel

[redacted]

Directeur Marvilla Parks Kaatsheuvel en Friese Meren

T: [redacted]

E: [redacted]@marvilla-parks.com

marvilla-parks.com

Van: [redacted]@ecg.camp <[redacted]@marvilla-parks.com>
Verzonden: maandag 28 april 2025 16:36
Aan: [redacted] <[redacted]@ecg.camp>
Onderwerp: corrosie inspectie Kaatsheuvel

Hi mate,

Nieuw zwembad met nog veel afkeur, heel bijzonder. Voor alle uitvoerende partijen zijn op en aanmerkingen. Hoefnagel, Giebros, maar ook Aqua Drolics. 🙄

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature] J

Adjunct Directeur,

Marvilla-Parks Kaatsheuvel en Friese Meren

T: [Redacted phone number] J

E: [Redacted email address] J @ecg.camp

marvilla-parks.com

RBI Corrosion BV
Burg. Pabstlaan 10 - A4
2131 XE HOOFFDORP
Tel +31 (0)85 8768990
info@rbicorrosion.nl
www.rbicorrosion.nl



Marvilla Parks Kaatsheuvel
Kaatsheuvel

Rapport

Corrosie Inspectie van Bevestigingsmiddelen en Ophangconstructies in de Zwembadatmosfeer

Zwembad en aanverwante ruimtes

Document Nummer

25086

Revisie No.

00

Inspectiedatum

24 04 2025

Handtekening inspecteur -  J

Inhoudsopgave

1. Eerdere inspecties (indien van toepassing).....	3
2. Doelstelling, werkwijze en toelichting	3
3. Ruimtes met een zwembadatmosfeer	4
4. Opbouw van het rapport.....	5
5. Wettelijk kader en regelgeving	5
6. Conclusies en aanbevelingen.....	5
7. Bijlage 1: RBI Inspectie resultaat met foto's en aanbevelingen.....	6

1. Eerdere inspecties (indien van toepassing)

Een eerdere inspectie is door RBI Corrosion BV niet uitgevoerd.

2. Doelstelling, werkwijze en toelichting

De doelstelling van deze inspectie is om te komen tot een inventarisatie en risico analyse betreffende de veiligheid van de ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in de zwembadatmosfeer. Gedurende de inspectie wordt de materiaalselectie en huidige toestand m.b.t. corrosieschade van de bevestigingselementen en ophangconstructies geïnspecteerd.

De bevestigingsmaterialen worden gecontroleerd op meerdere plaatsen. Het volgende wordt geïnspecteerd:

Hoofddraagconstructie

Ophanging en bevestiging van plafonds.

Ophanging en bevestiging van luchtkanalen.

Alles wat hangt en zichtbaar is, en een dusdanig gewicht heeft dat het naar beneden vallen een risico vormt.

Bevestigingsmiddelen in draagconstructies.

Bevestigingsmiddelen in andere toestellen (zoals glijbanen en duikplanken) waarbij breuk van het bevestigingsmiddel een risico vormt.

RBI Corrosion BV inspecteert alleen op integriteit van de onderdelen met betrekking tot materiaalselectie en eventuele degradatie door corrosie. Bij een inspectie doen wij onze uiterste best om alle relevante onderdelen te herkennen en te inspecteren. Om die reden verzoeken wij de opdrachtgever om ons direct in kennis te stellen indien wij iets over het hoofd gezien zouden kunnen hebben.

Van elk relevant te inspecteren onderdeel/constructie wordt steekproefsgewijs een voldoende aantal bevestigingsmiddelen onderzocht en zodoende de inspectieomvang bepaald. Al naar gelang de staat van deze bevestigingsmiddelen, wordt bepaald of de inspectieomvang wordt vergroot of afdoende is om een juiste conclusie te kunnen trekken.

Wanneer er veranderingen zijn aangebracht in de zwembaden of aanverwante ruimten, bijv. het aanbrengen van nieuwe plafonds, duurzame verlichting etc. dient dit gemeld te worden aan de inspecteur.

De inspectie, het opstellen van de inventarisatie a.d.h.v. de consequentie van falen etc. baseren wij op basis van de zwakste bezoeker in een zwembad, te weten een baby. Alle items welke letsel kunnen veroorzaken aan een bezoeker wordt geïnventariseerd.

In de inventarisatielijst treft u onderstaande kleurcodes met risicoanalyse:

	Termijn	Kleurcode	Opmerking
	3 jaar		Geen
	2 jaar		Na 2 jaar weer inspecteren
	1 jaar		Na 1 jaar weer inspecteren
	1 jaar		AFKEUR; consequentie van falen is laag binnen 1 jaar vervangen
	0 jaar		AFKEUR; consequentie van falen is hoog

Zone indeling:

- **Zone A:** volgens het Bouwbesluit art. 5.12, dient niet-resistent RVS vervangen te worden indien er risico is op letsel bij bezwijken. Deze bevestigingsmiddelen mogen alleen vervangen worden door resistente rvs soorten 1.4529 en 1.4547.
- **Zone B:** Niet-resistent RVS is in zone B niet toegestaan en moet vervangen worden. Ook als dit niet direct leidt tot letsel bij bezwijken.
- **Zone C:** Omvat alle ruimtes daarbuiten die op geen enkele wijze in verbinding staan met de atmosfeer van de bassinruimte.

3. Ruimtes met een zwembadatmosfeer

Alleen onderdelen welke worden blootgesteld aan de zwembadatmosfeer worden geïnspecteerd. Dit zijn de ruimtes van het zwembad zelf en die hiermee in directe verbinding staan.

In het zwembad van **Marvilla Parks Kaatsheuvel** zijn dit de volgende ruimtes:

1. Recreatie,- en peuterbad
2. Badmeesterspost/EHBO-ruimte
3. Dames,-en herentoilet
4. Kleed,-douche en entreeruimte
5. Technische ruimte

Indien er een open verbinding bestaat tussen de zwemzaal en de kleedruimtes, heerst hier een zwembadatmosfeer. Hierdoor zullen alle rvs bevestigingsmiddelen worden afgekeurd.

Wanneer kleedruimtes afgescheiden zijn van de zwemzaal middels bijvoorbeeld tochtschermen, automatische schuifdeuren etc. en voorzien zijn van een eigen luchtbehandelingskanaal is het mogelijk dat hier geen zwembadatmosfeer aanwezig is. Mocht onverwijld blijken dat er op rvs bevestigingsmiddelen corrosie aanwezig is, dienen deze vervangen te worden.

4. Opbouw van het rapport

De resultaten met foto's staan in bijlage 1 "Resultaat van de RBI Inspectie en foto's met aanbevelingen":

1. Een inventarisatie van de aanwezige bevestigingsmiddelen en ophangelementen.
2. Een termijn voor inspectie of reparatie van ieder afzonderlijk onderdeel.
3. Detailfoto's van afkeurpunten met uitgebreid reparatieadvies.

De inspectietermijn voor herinspectie wordt ook gegeven in bijlage 1, hierbij wordt ook de uiterste datum voor herinspectie of nul/periodieke inspectie gegeven.

5. Wettelijk kader en regelgeving

Er zijn diverse Europese normen over veiligheid in zwembaden. Deze normen gelden als regelgeving. De belangrijkste EN norm is EN 1.3451-1, hierin staat dat toepassing van de standaard RVS-typen verboden is bij toepassing als belast element in de zwembadatmosfeer. In het gewijzigd Bouwbesluit art. 5.12, is per 1 juli 2016 vastgelegd dat in zone B geen niet-resistent rvs meer aanwezig mag zijn wat bij breuk letsel kan veroorzaken.

6. Conclusies en aanbevelingen

De standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen of ophangconstructies in de atmosfeerzone worden altijd afgekeurd als breuk hiervan letsel kan veroorzaken.

Alleen de rvs-typen 1.4529 (A8) of 1.4547 worden goedgekeurd (EN 13451-1 annex F). En dan wel met inachtnaam van de voorwaarden zoals benoemd in de NPR9200:2015.

Resistent RVS kan worden toegepast met inachtneming van de volgende voorwaarden:

- toepassing ervan te beperken tot eenvoudig toegankelijke plekken zodat visuele inspectie mogelijk is;
- herkenbaarheid door unieke zichtbare merktekens op elk onderdeel;
- traceerbaarheid door vastlegging van de herkomst, aanduiding van gebruikslocatie (door foto's en op plattegrond) en materiaalcertificaten;
- onderdelen alleen zonder deklaag toepassen.

De markering op de resistente rvs-bevestigingsmiddelen in combinatie met de aanwezigheid van een officieel materiaalcertificaat, zijn de strikte voorwaarden voor GOEDKEUR.

Punten van directe aandacht zijn de **rood** gemarkeerde velden met de opmerking 'AFKEUR' in **bijlage 1: "Resultaat RBI Inspectie"**.

Bij ROOD 'AFKEUR' wordt aanbevolen zo spoedig mogelijk (***uiterlijk binnen 3 maanden na afkeurdatum***) een deugdelijke reparatie uit te voeren.

In bijlage 1 staan ook de detailfoto's waarnaar in de tabel verwezen wordt. Zonodig staan aanbevelingen bij de foto's.

De tekst bij de **detailfoto's met reparatieadviezen (laatste deel van bijlage 1)**, wat een direkt risico oplevert op het ontstaan van letsel, staat in **rode** kleur afgedrukt. Hiervoor geldt dus niet de uiterlijke termijn van 3 maanden maar dienen zo spoedig mogelijk gerepareerd/veiliggesteld te worden.

Voor dit rapport geldt **april 2026** als uiterste maand voor herinspectie.
Uiteraard staat het de opdrachtgever vrij om eerder een herinspectie uit te laten voeren, bijvoorbeeld wanneer alle afkeerpunten gerepareerd zijn.


7. Bijlage 1: RBI Inspectie resultaat met foto's en aanbevelingen

Tabel "Resultaat van de Inspectie"														
Recreatie- en peuterbad												bouwjaar:		2024
INSPECTIEPLAN							INSPECTIERESULTAAT							
ID	Constructie	Bevestigings- middel(len) of ophang element(en)	Zone	Foto Nr.	Conse- quentie van falen (C) 1-3		Materiaal (M) 1-3		Toestand (T) 1-3		Risico	Inspectie- termijn (jaren)	Maand laatste inspectie	Maand uiterlijke herinspectie
1	Houten hoofddraagconstructie	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
2	Luchtbehandelingskanaal	Draadeinden, bouten en moeren	B	1	hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
3	Muurroosters luchtbehandelingskanaal	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
4	Roosters op luchtbehandelingskanaal	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
5	Led-verlichting	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
6	Nooduitgang armatuur	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
7	Kunststof kap nooduitgang armatuur	Bouten	B	2	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
8	Montageplaten camera ogen	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
9	Camera ogen aan montageplaten	Schroeven	B	3	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
10	Kabelgoot	Draadeinden, bouten, moeren en schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
11	Waterval	Bouten	B	4	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
12	Safetylijn waterval	Schroefogen	B	4	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
13	Uil met boom peuterbad	Schroeven	B	5	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
14	Infobord sproeiers peuterbad	Schroeven	B	6	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
15	Deurdranger	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
16	Scharnieren behuizing brandslanghaspel	Popnagels	B	7	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
17	Beugel brandslanghaspel	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
18	Brandslanghaspel aan beugel	Pen/as	B	8	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
Badmeesterspost/EHBO-ruimte												bouwjaar:		2024
INSPECTIEPLAN							INSPECTIERESULTAAT							
ID	Constructie	Bevestigings- middel(len) of ophang element(en)	Zone	Foto Nr.	Conse- quentie van falen (C) 1-3		Materiaal (M) 1-3		Toestand (T) 1-3		Risico	Inspectie- termijn (jaren)	Maand laatste inspectie	Maand uiterlijke herinspectie
19	Houten hoofddraagconstructie	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
20	Systeemplafond	Snelhangers en schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
21	Led-panelen	Geplaatst in systeemplafond	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
22	Beugel tv-scherf	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
23	TV-scherf aan beugel	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
24	Scheidingswanden	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
25	Poten scheidingswanden	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
26	Werkblad	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
27	Verbanddoos	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
28	Stormkettingen	Schroeven	B	9	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
29	Scharnieren deur scheidingswand	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
30	Scharnieren	Schroeven en pennen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
31	Brandblusser	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028

Dames en heren toilet											bouwjaar: 2024			
INSPECTIEPLAN						INSPECTIERESULTAAT								
ID	Constructie	Bevestigings- middel(len) of ophang element(en)	Zone	Foto Nr.	Conse- quentie van falen (C) 1-3		Materiaal (M) 1-3		Toestand (T) 1-3		Risico	Inspectie- termijn (jaren)	Maand laatste inspectie	Maand uiterlijke herinspectie
32	Houten hoofddraagconstructie	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
33	Systeemplafond	Snelhangers en schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
34	Roosters luchtbehandelingskanaal	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
35	Inbouwlampen	Klemmen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
36	Wastafels	Draadeinden en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
37	Toiletpotten	Draadeinden en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
38	Beugels schaamschot	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
39	Schaamschot aan beugels	Bouten en moeren	B	10	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
40	Scheidingswanden	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
41	Poten scheidingswanden	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
42	Scharnieren deuren scheidingswanden	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
43	Prullenbakken	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
44	Scharnieren	Schroeven en pennen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
Kleed-, douche en entreeruimte											bouwjaar: 2024			
INSPECTIEPLAN						INSPECTIERESULTAAT								
ID	Constructie	Bevestigings- middel(len) of ophang element(en)	Zone	Foto Nr.	Conse- quentie van falen (C) 1-3		Materiaal (M) 1-3		Toestand (T) 1-3		Risico	Inspectie- termijn (jaren)	Maand laatste inspectie	Maand uiterlijke herinspectie
45	Houten hoofddraagconstructie	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
46	Luchtbehandelingskanaal	Draadeinden, bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
47	Montageplaten led-verlichtingslijn	Bouten	B	11	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
48	Verzinkt stalen kettingen led-verlichtingslijn	Bouten, moeren en schroefogen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
49	Led-verlichtingslijn aan verzinkt stalen kettingen	Klemmen	B	12	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
50	Wandlampen schoonmaakruimte	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
51	Noodverlichting	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
52	Kunststof kappen noodverlichting	Bouten	B	2	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
53	Nooduitgang armaturen	Bouten, moeren en schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
54	Kunststof kappen nooduitgang armaturen	Bouten	B	2	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
55	Montageplaten camera ogen	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
56	Camera ogen aan montageplaten	Schroeven	B	3	hoog	3	Rvs	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
57	Kabelgoot	Draadeinden, bouten, moeren en schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
58	Scheidingswanden	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028

59	Poten scheidingswanden	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
60	Haken schoomaakruimte	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
61	Uitstortgootsteen	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
62	Deurdrangers	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
63	Scharnieren wisselcabines	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
64	Scharnieren lockers	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
65	Scharnieren toegangsdeur	Schroeven en pennen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
Technische ruimte												bouwjaar: 2024		
INSPECTIEPLAN							INSPECTIERESULTAAT							
ID	Constructie	Bevestigings- middel(len) of ophang element(en)	Zone	Foto Nr.	Conse- quentie van falen (C) 1-3		Materiaal (M) 1-3		Toestand (T) 1-3		Risico	Inspectie- termijn (jaren)	Maand laatste inspectie	Maand uiterlijke herinspectie
66	Houten hoofddraagconstructie	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
67	Verdiepingsvloer	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
68	Luchtbehandelingskanaal	Draadeinden, bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
69	Led-lampen	Bouten, moeren en klemmen	B	13	hoog	3	Bouten en moeren verzinkt staal, klemmen <i>rvs</i>	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
70	Kunststof kappen led- lampen	Klemmen	B	13	hoog	3	<i>Rvs</i>	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
71	Nooduitgang armatuur	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
72	Kunststof kap nooduitgang armatuur	Bouten	B	2	hoog	3	<i>Rvs</i>	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
73	Noodverlichting	Bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
74	Kunststof kappen noodverlichting	Bouten	B	2	hoog	3	<i>Rvs</i>	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
75	Leidingwerk	Draadeinden, bouten, moeren en combirails	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
76	Kabelgoot	Draadeinden, bouten en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
77	Diverse beugels	Bouten	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
78	Meetapparatuur	Draadeinden en moeren	B		hoog	3	Verzint staal en kunststof	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
79	Trappleuning	Draadeinden en moeren	B	14	hoog	3	<i>Rvs</i>	3	slecht	3		AFKEUR	04-2025	AFKEUR
80	Trap	Draadeinden en moeren	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
81	Uitstortgootsteen	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
82	Stormkettingen	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
83	Scharnieren	Schroeven en pennen	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028
84	Brandblusser	Schroeven	B		hoog	3	Verzinkt staal	1	goed	1		3	04-2025	04-2028

Overzichtsfoto's

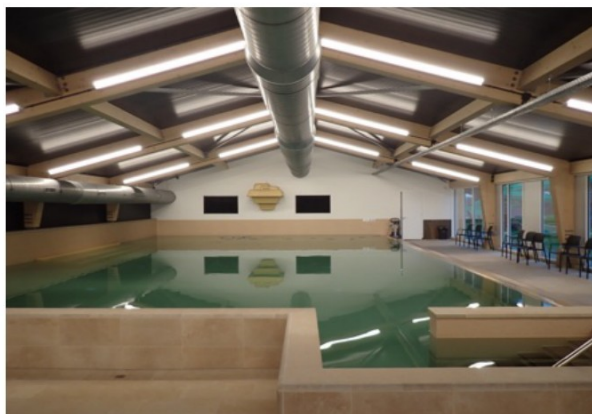

Recreatiebad



Peuterbad




Badmeesterspost/EHBO-ruimte



Dames en heren toiletruimte

Overzichtsfoto's

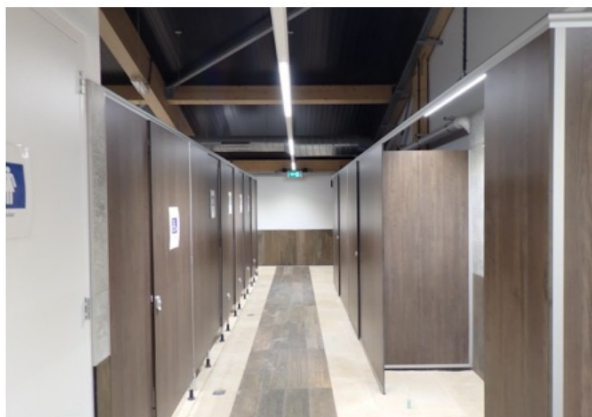

Kleed- en doucheruimte



Entree



Technische ruimte

Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 1. De draadeinden van het luchtbehandelingskanaal aan de linkerkant van het zwembad zijn tijdens de montage gebogen. Hierdoor zijn er scheurtjes in de zinklaag ontstaan waardoor er nu lichte corrosie aanwezig is. Om verdere corrosieschade te voorkomen is het advies om de aanwezige corrosie met een staalborstel te verwijderen en daarna de draadeinden te behandelen met zinkspray.



Foto 2. Alle kunststof kappen van de noodverlichting en van de nooduitgang armaturen zijn bevestigd met rvs bouten. De rvs bouten hebben corrosie. Het advies is om de rvs bouten te vervangen door verzinkt stalen bouten.



Foto 3. De montageplaten van de camera ogen zijn bevestigd met verzinkt stalen schroeven. Alle overige bevestigingsmiddelen zijn van rvs. Het advies is om alle rvs bevestigingsmiddelen te vervangen door verzinkt stalen bevestigingsmiddelen.



Foto 4. De waterval in het recreatiebad is bevestigd met rvs bouten, ook de safetylijn van de waterval is bevestigd met rvs schroefogen. Het advies is om alle rvs bevestigingsmiddelen te vervangen door verzinkt stalen bevestigingsmiddelen. De muurbeugels waren niet bereikbaar voor inspectie maar die zijn mogelijk ook bevestigd met rvs bouten/schroeven.

Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 5. De uil met de boom in het peuterbad is bevestigd met rvs schroeven. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 6. Het infobord van de sproeiers van het peuterbad is bevestigd met rvs schroeven. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 7. De scharnieren van de deur van de behuizing van de brandslanghaspel zijn bevestigd met rvs popnagels. De rvs popnagels zijn aangetast door corrosie. Het advies is om de rvs popnagels te vervangen door verzinkt stalen popnagels of door verzinkt stalen bouten en moeren.



Foto 8. De brandslanghaspel is aan de beugel bevestigd met een rvs pen. Het advies is om de rvs pen te vervangen door een verzinkt stalen pen of door een verzinkt stalen bout en borgmoer.

Detailfoto's met reparatieadviezen



Foto 9. De stormkettingen in de badmeesterspost/EHBO-ruimte en in de technische ruimte zijn bevestigd met rvs schroeven. De rvs schroeven hebben corrosie. Het advies is om de rvs schroeven te vervangen door verzinkt stalen schroeven.



Foto 10. Het schaamschot in de heren toiletruimte is aan de beugels bevestigd met rvs bouten en moeren. De rvs bouten en moeren hebben corrosie. Het advies is om de rvs bouten en moeren te vervangen door verzinkt stalen bouten en moeren.



Foto 11. De montageplaten van de led-verlichting in de kleed-, douche en entree ruimte zijn aan het dakbeschoot bevestigd met rvs bouten. Het advies is om de rvs bouten te vervangen door verzinkt stalen bouten.



Foto 12. De led-verlichting in de kleed-, douche en entree ruimte zijn aan de verzinkt stalen kettingen bevestigd met rvs klemmen. De rvs klemmen hebben veel corrosie. Het advies is om de rvs klemmen te vervangen door verzinkt stalen klemmen of indien mogelijk de verzinkt stalen kettingen rechtstreeks aan de led-verlichtingslijn te bevestigen.

Detailfoto's met reparatieadviezen

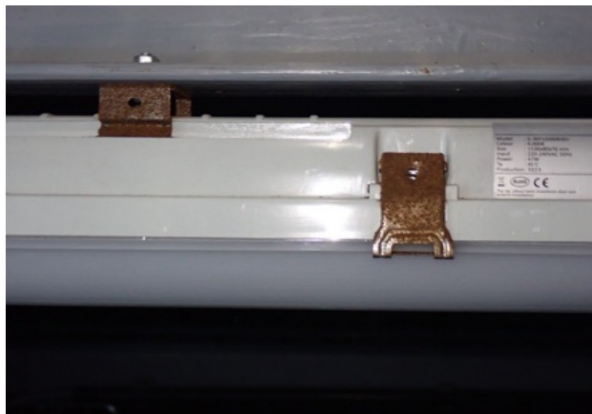


Foto 13. De led-lampen in de technische ruimte zijn bevestigd met verzinkt stalen bouten en moeren en rvs klemmen. De rvs klemmen hebben zeer veel corrosie. Het advies is om de rvs klemmen te verwijderen en de led-lampen rechtstreeks met de verzinkt stalen bouten en moeren te bevestigen.

De rvs klemmen van de kunststof kappen hebben ook veel corrosie en kunnen beter vervangen worden door kunststof klemmen. De kunststof kappen kunnen eventueel ook veiliggesteld worden met verzinkt staaldraad.



Foto 14. De trapeleuning in de technische ruimte is bevestigd met rvs draadeinden en dopmoeren. De dopmoeren hebben corrosie. Het advies is om de rvs draadeinden en dopmoeren te vervangen door verzinkt stalen draadeinden en dopmoeren.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen